

ТОВ «Монтажспецмеханізація»
дозвіл № 1133.12.30, термін дії до 23.07.2027 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор

ТОВ «Монтажспецмеханізація»

П.М. Філін

12 червня 2023 р.

Дата обстеження: 12.06.2023 р.

Замовник: ЗКПМЕ „ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС”

ВІДОМІСТЬ

Пошкоджень, дефектів і відмов автомобільного
підйомника АП-17 держ. № 020-59НР

 
Ч.ч.	Назва елемента (складової частини)	Опис пошкоджень, дефекту, від- мови (кількісні характеристики, ескіз)	Висновок (рекомендації)
1	2	3	4
1	Шахта правої опори	Тріщини по металу нижньої час- тини	Усунути дефекти до початку експлуатації
2	Обмежувач зони обслуго- вування	Не працює	Усунути дефекти до початку експлуатації
3	Звуковий сигнал (2шт.)	Звуковий сигнал відсутній	Встановити звуковий сигнал до початку експлуатації
4	Пульт на люльці	Пульт відсутній	Встановити пульт до початку експлуатації
5	Манометр	Манометр відсутній	Встановити манометр до по- чатку експлуатації
6	Гідроклапан повороту	Гідроклапан повороту відсутній	Встановити гідроклапан до початку експлуатації
7	Портальна стійка	Тріщини зварного шву в кутах с обох сторін	Усунути дефекти до початку експлуатації
8	Ланцюг стріли	Спрацювання роликів та пластин ланцюга	Замінити ланцюг до початку експлуатації
9	Канати поліспасту стріли	Спрацювання канатів	Замінити канати до початку експлуатації
10	Редуктор висування стрі- ли	Протікання масла через ущіль- нення	Усунути дефекти до початку експлуатації
11	Каретки висування стріли	Спрацювання кареток	Усунути дефекти до початку експлуатації
12	Ролики висування стріли	Спрацювання роликів	Усунути дефекти до початку експлуатації

Дата обстеження: 12.06.2023 р.

 
Замовник: ЗКПМЕ „ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОТРАНС”

1	2	3	4
13	Клапан та тяги на люльку	Клапан та тяги на люльку відсутні	Встановити клапан та тяги до початку експлуатації
14	Гідроциліндр опори (4шт.)	Відсутні підшипники гідроциліндра	Встановити підшипники до початку експлуатації
15	PBT 5м	Тріщини гумової оболонки PBT	Замінити PBT до початку експлуатації
16	Блок PBT	Тріщини гумової оболонки PBT	Замінити PBT до початку експлуатації
17	Середня секція стріли	Деформація розкосів, спрацювання та деформація металу нижньої полки, тріщини зварного шву	Усунути дефекти до початку експлуатації
18	Основна секція стріли	Деформація розкосів, спрацювання та деформація металу нижньої полки, тріщини зварного шву	Усунути дефекти до початку експлуатації

Технічний експерт
(посвідчення № 33-20-4 чине до 23.06.2023 р.)


М.П. Філін

Фахівець неруйнівного контролю
(посвідчення № 37605 (VT II), чине до 23.06.2023 р.)


Д.П. Філін